

可靠性测试报告

产品名称:	LoRa 系列
产品型号:	Ra-01SCH-P(91110071)
测试日期:	2023/07/08-2023/07/16
测试人:	康鹏辉
审核人:	安三超

1. 检验标准

序号	工序名称	检验项目	检验工具	抽样水平(参考 GB/T 2828. 1-2012)	允收水准		
					CR(致命缺陷)	MA(严重缺陷)	MI(轻微缺陷)
1	可靠性测试	高低温存储/高常低温关机/高低温运行/交变湿热/冷热冲击	恒温恒湿试验机	正常一次抽样，特殊检验 S-1	0 收 1 退		

2. 试验项目

编号	项目	测试条件	测试周期
1	低温存储测试 (Low temperature storage test)	测试条件: -40° C 测试时间: 8hr 在-40° C下停留8hr后，做冷启动测试.	8hrs
2	高温储存测试 (High temperature storage test)	测试条件: 100° C +93%RH 测试时间: 8hrs 恢复到85° C停留1hr后，做热启动测试.	8hrs
3	低温运行测试 (Low temperature operation test)	测试条件: -40° C 测试时间: 24hrs	24hrs
4	高温运行测试 (High temperature operation test)	测试条件: 85 ° C +93%RH 测试时间: 24hrs	24hrs
5	开关机测试 (AC power on/off test with temperature)	A) 温度: -40° C. B) 温度: 25° C +93%RH C) 温度: 85° C. +93%RH 每个条件循环 200次，开30sec，关30sec	12hrs
6	交变湿热测试 (Alternating hot and humid test)	A) 85 ° C+93%RH运行4hrs; B) 25 ° C+93%RH运行4hrs; 循环步骤A步骤B总共2个循环.	16hrs
7	冷热冲击测试 (Thermal shock test)	测试条件: -40° C~100° C+93%RH，每个温度停留30mins，温度变换时间为升温50mins，降温2hrs. 测试时间: 循环5cycles	16hrs


3. 试验准备

编号	项目	图片/附件
1	可靠性说明文档	参考Ra-01SCH-P模组可靠性测试说明
2	实验设备	
3	样品摆放	
4	测试原因	新产品试产可靠性测试

4. 低温存储测试 (Low temperature storage test)

测试条件: 关机测试, 让产品储存在-40° C下保持8hrs, 然后做冷启动测试.

测试曲线:

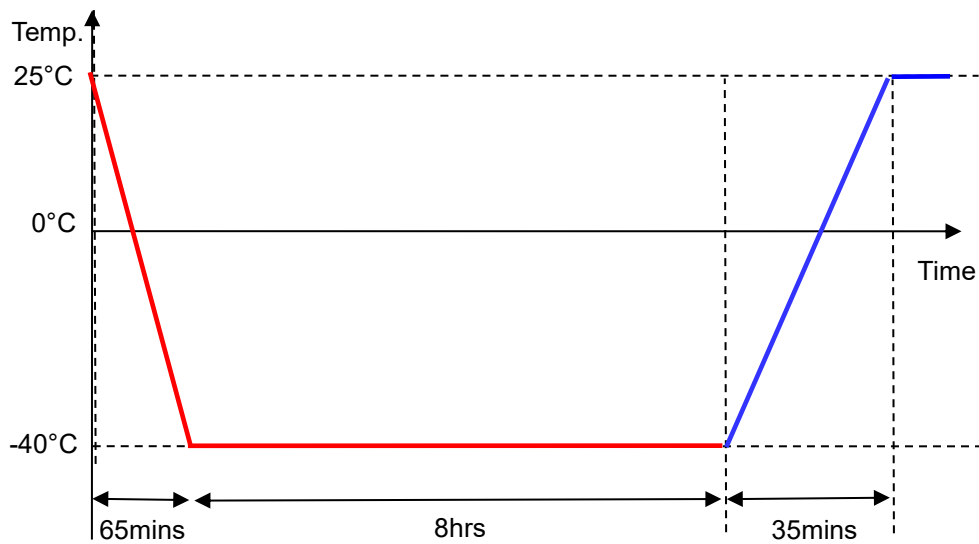

Is Power Off

Is Power On

测试标准:


- 1. 冷启动时观察产品的蓝色灯闪烁(1s 亮 1s 灭)表示正常。
- 2. 产品测试完后没有可见的损伤, 如收缩、剥离、变色等现象。

测试样机	测试数据	测试结果
6PCS	normal video.mp4	PASS

5. 高温存储测试 (High temperature storage test)

测试条件：关机测试，让产品储存在 100° C+93%RH 高温下 8hrs，然后恢复到 85° C+93%RH 停留 1hr 后，做热启动测试。

测试曲线：

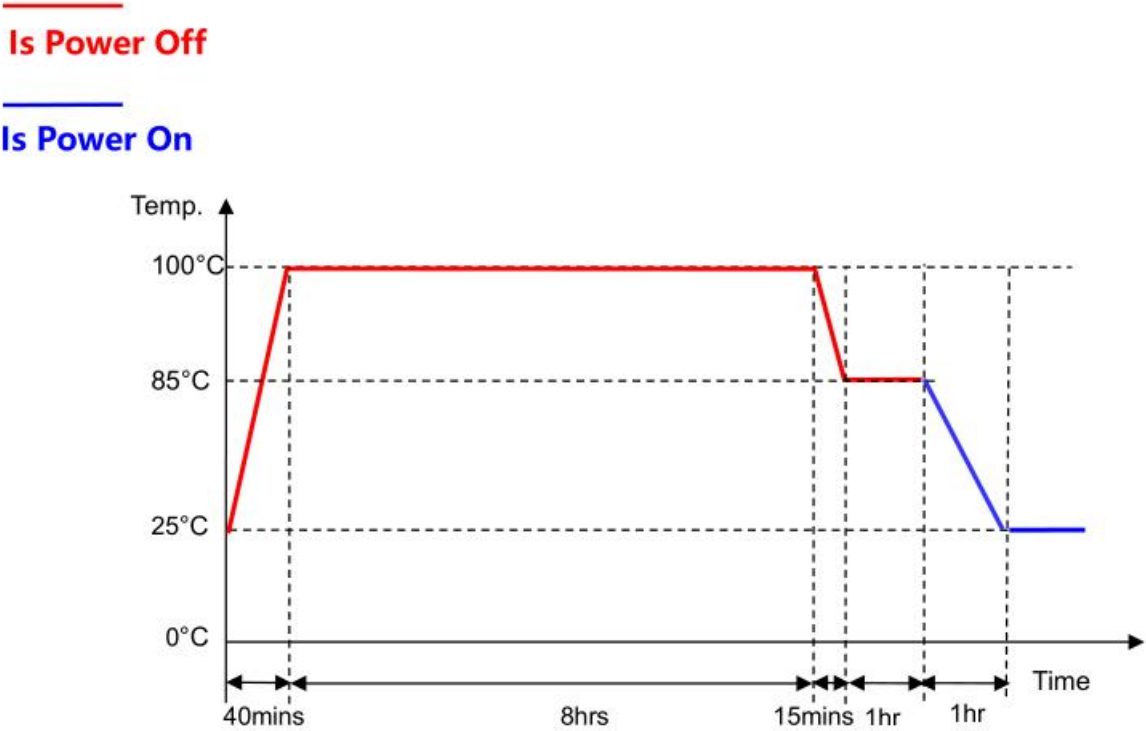

测试标准：

- 1. 热启动时观察产品的蓝色灯闪烁(1s 亮 1s 灭)表示正常。
- 2. 产品测试完后没有可见的损伤，如收缩、剥离、变色等现象。


测试样机	测试数据	测试结果
6PCS	 KLBGHMUC5sdfxpEpHVugZ_7WYkhawA.mp4	PASS

6. 低温运行测试 (Low temperature operation test)

测试条件：开机测试，在-40° C下运行24hrs.

测试曲线：

Is Power Off ——
Is Power On ——

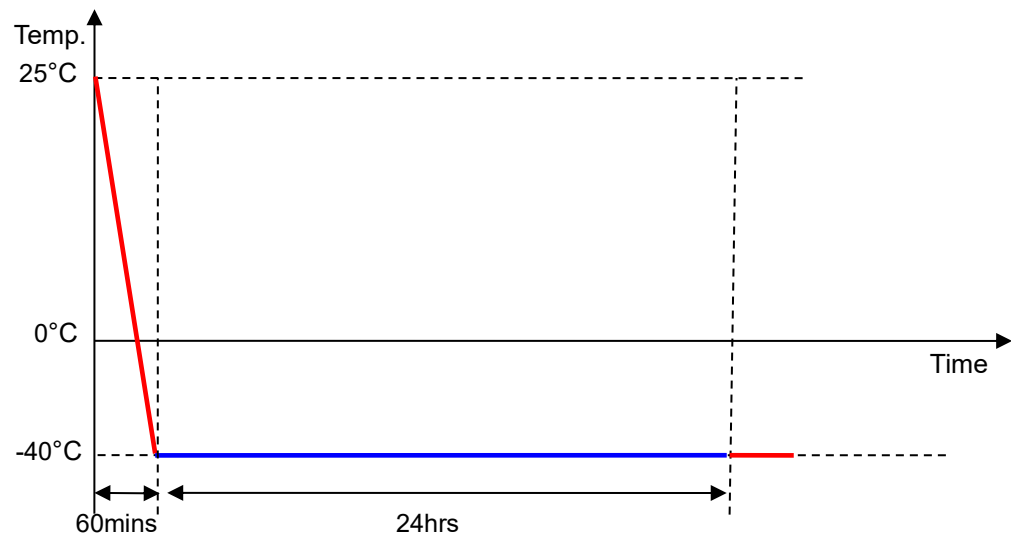

测试标准：

- 1. 测试过程中观察产品的蓝色灯闪烁(1s 亮 1s 灭)表示正常。
- 2. 产品测试完后没有可见的损伤，如收缩、剥离、变色等现象。

测试样机	测试数据	测试结果
6PCS	 ERGHUCgA657GVXV43DFALAVpAxpEpH.mp4	PASS


7. 高温运行测试 (High temperature operation test)

测试条件: 步骤 85 ° C+93%RH运行24H

测试曲线:

Is Power Off_____

Is Power On_____

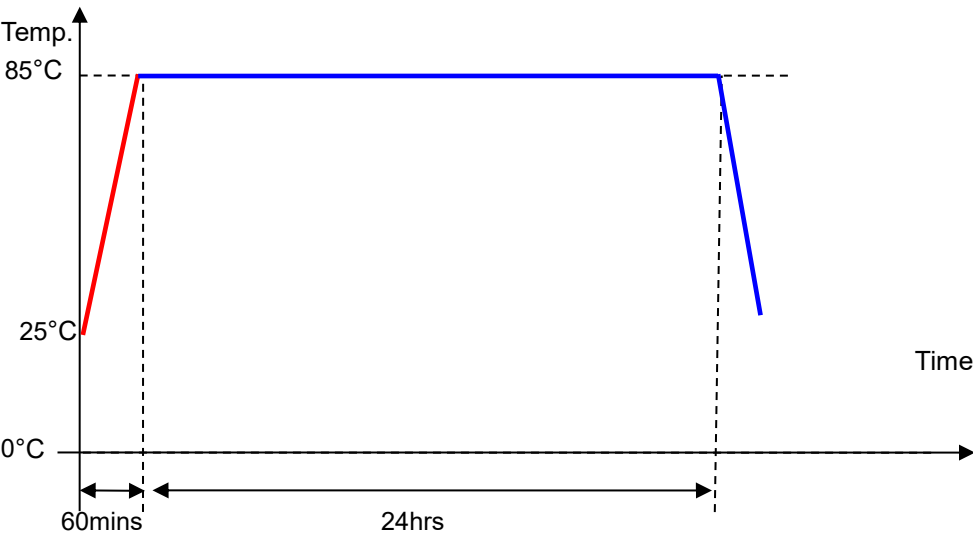

测试标准:


- 1. 测试过程中观察产品的蓝色灯闪烁(1s 亮 1s 灭)表示正常。
- 2. 产品测试完后没有可见的损伤，如收缩、剥离、变色等现象。

测试样机	测试数据	测试结果
6PCS	 x0B31FDLI8AALAPoRfdcC5UZ_7VLyrMEA.mp4	PASS

8. 开关机测试 (AC power on/off test with temperature)

测试条件: 1. 开机: 30 秒;关机: 30 秒。
2. 温度: -40℃, 25℃+93%RH, 85℃+93%RH。
3. 循环: 每组测试条件循环 200 次。

测试曲线:

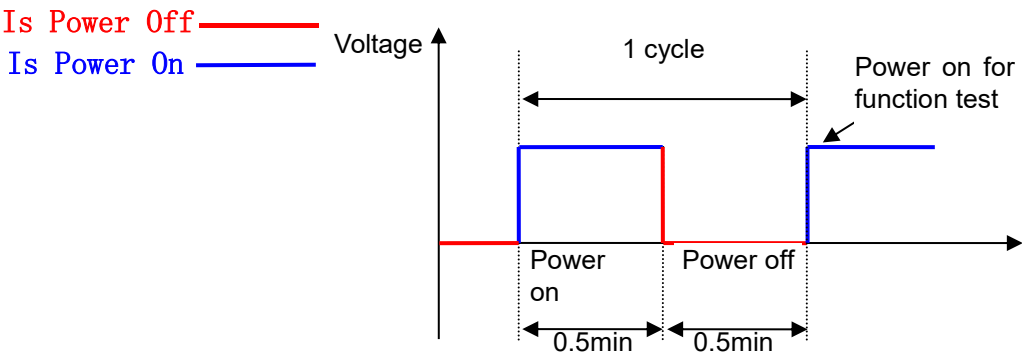

测试标准:

- 1. 上电工作后观察产品的蓝色灯闪烁(1s 亮 1s 灭)表示正常。
- 2. 产品测试后没有可见的损伤, 如收缩、剥离、变色等.

项目	测试样机	测试数据	测试结果
常温开关机	6PCS	 PJwgUCgAVKY8AALAVpAxpEpHVugZ_7WYkhaw	PASS
低温开关机	6PCS	 SDGDGJ8GGdfgdLI8AALAPoRfdC5.mp4	PASS
高温开关机	6PCS	 DFDFGRgUCgAVKY8AALAVpAxpEpHVugZ_7WY	PASS


9. 交变湿热测试 (Alternating hot and humid test)

测试条件:

- 1. 85 ° C+93%RH 运行 4hrs;
- 2. 25 ° C+93%RH 运行 4hrs;
- 循环步骤 1 步骤 2 总共 2 个循环.

测试曲线:

Is Power Off

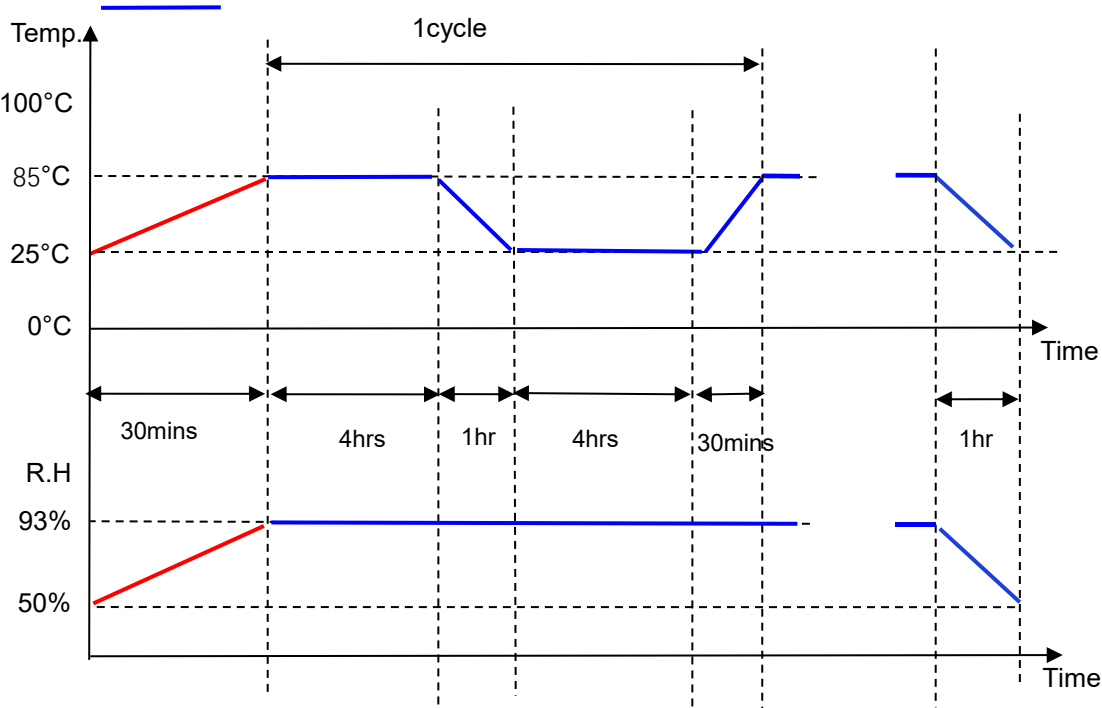

Is Power On

测试标准:


- 1. 测试过程中观察产品的蓝色灯闪烁(1s 亮 1s 灭)表示正常。
- 2. 产品测试后没有可见的损伤，如收缩、剥离、变色等.

测试样机	测试数据	测试结果
6PCS	 HKGHKUCgA657GVXV43DFALAVpAxpEpH.mp4	PASS

10. 冷热冲击测试 (Thermal shock test)

测试条件:
关机测试, -40° C ~ 100° C+93%RH 转换, 温度转换时间为升温 50mins, 降温 2hrs. 每个阶段保持 30mins, 运行 5 cycles.

测试曲线:

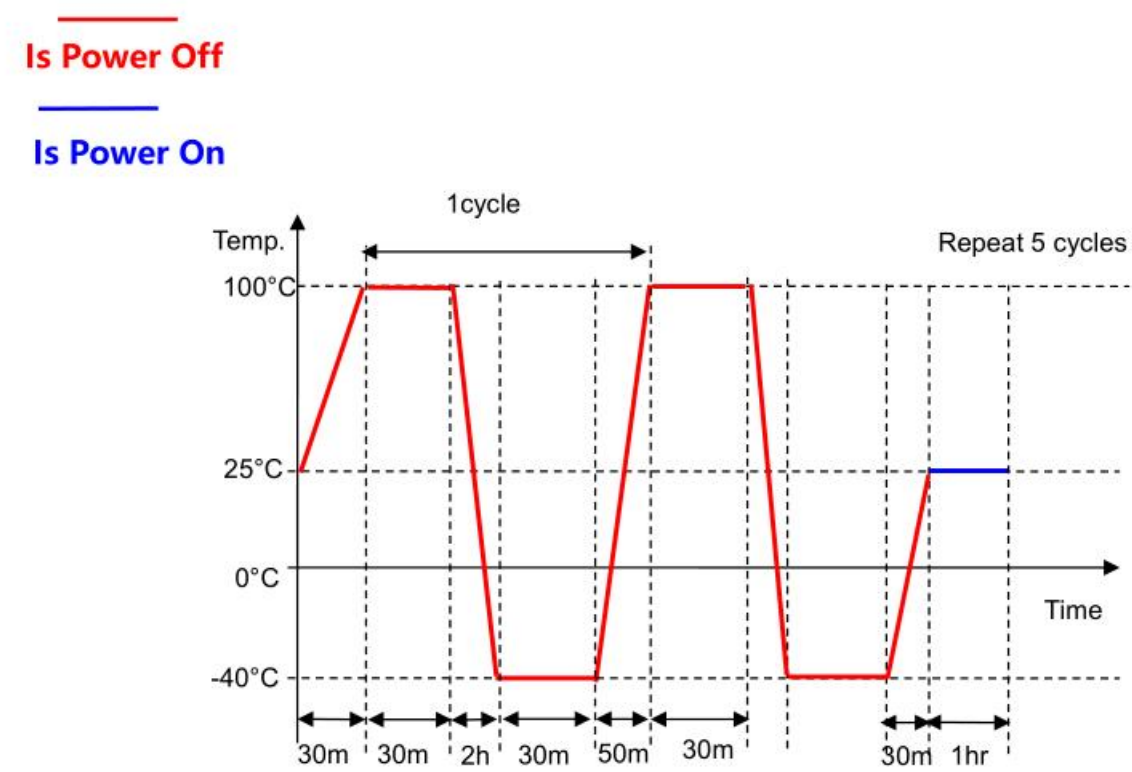

- 测试标准:
1. 上电工作后观察产品的蓝色灯闪烁(1s 亮 1s 灭)表示正常。
 2. 产品测试后没有可见的损伤, 如收缩、剥离、变色等.

测试样机	测试数据	测试结果
6PCS	gfhdhkhkhghghn video.mp4	PASS